

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera Steckdosendreieck

Typ Luxor 2 ST F/B

Bestimmungsgemäße Verwendung

Steckdoseneinheit zur Montage in Wohnbereichen, Schaufenster, Vitrinen, Museen und Ausstellungen. Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.


Anschlußwerte

Schutzkontaktsteckdose 250 V ~ / 16A
Anschlußleitung 3 x 1,5mm² wahlweise mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker oder Gerätstecker mit zusätzlicher Netzanschlußverlängerung.


1. Die Montage und Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden! Sicherungsautomat ausschalten!
2. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
3. Die Steckdose führt unabhängig von der Schalterstellung Spannung.
4. Ein fester Netzanschluß oder die Montage des beiliegenden Netzsteckers bzw. Netzklemme darf nur vom Fachmann erstellt werden. Wenn die äußere flexible Leitung dieser Einheit beschädigt ist, darf sie nur durch eine spezielle Leitung oder durch eine Leitung ersetzt werden, die ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich ist. Zu montierende Schraubklemmen müssen der EN 60998-2-1 entsprechen (z.B. Wieland Typ 21.310.0353.0).
5. Der Netzanschluß ist polrichtig vorzunehmen, d. h. braun (L), blau (N) und ⊕ grün / gelb.

Aufbau des Steckdosendreiecks

Montageanordnung (Beispiele)

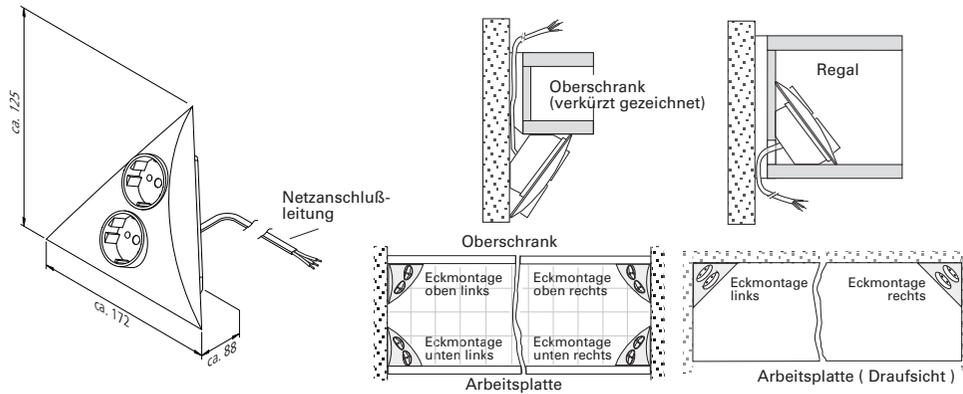

Montage und Demontage

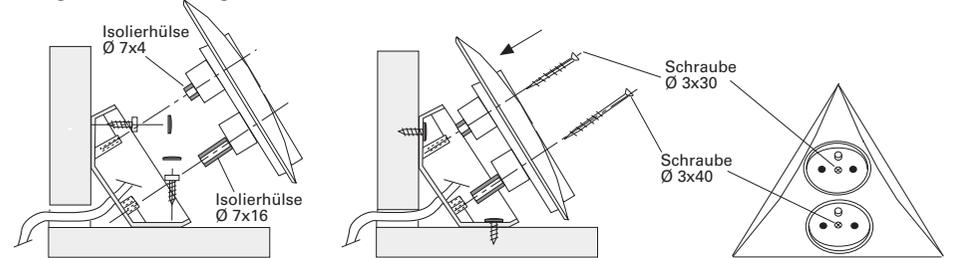

Vor der Montage muß die verrastete Frontabdeckung von der Flammenschutzkappe getrennt werden. Als nächstes führt man die Leitungen durch die vorgesehene Öffnung und schraubt die Flammenschutzkappe in die Ecke (drei Flächen müssen anliegen).

Die Schraubenköpfe müssen mit den beiliegenden Kunststoffabdeckungen versehen werden.

Vor dem Verschrauben der Frontabdeckung mit der Flammenschutzkappe müssen die beigelegten Isolierhülsen Ø 7x4 und Ø 7x16 in die Nietlochtragenbohrung an der Rückseite der Steckdosen klemmend eingesteckt werden. Nun wird die Frontabdeckung auf die Flammenschutzkappe gerastet und mit den beiliegenden Schrauben Ø 3x30 und Ø 3x40 durch die Nietlochbohrungen der Steckdosen verschraubt.

Bei der Demontage werden zuerst die Schrauben Ø3x30 und Ø3x40 aus der Steckdose entfernt. Danach wird die Frontabdeckung vorsichtig von der Flammenschutzkappe abgezogen.

Pflegeanleitung:

Bei Reinigung der Oberflächen nur milde Reinigungsmittel und weiche Lappen benutzen!



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Hera Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany

Instructions de montage et de commande

Hera prise double pour montage en angle

Type Luxor 2 ST F/B

Unité de prise de courant pour l'installation dans le domaine de l'habitat, les vitrines, les musées et les expositions.


Valeurs de branchement

Prise de courant à contact de protection 250 V~ / 16A
Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm² avec embouts, la fiche mâle à contact de protection ou la fiche femelle avec le rallonge électrique additionnel


1. Le montage et le démontage doivent uniquement être effectués à l'état hors tension.
2. Les pièces défectueuses doivent uniquement être remplacées par des pièces d'origine.
3. La prise reste sous tension, indépendamment de la position de l'interrupteur.
4. Le branchement au secteur ou le montage de la fiche mâle à contact de protection doit uniquement être effectué par un spécialiste. Un raccordement fixe au réseau ainsi que le montage de la prise mâle jointe ou d'un bornier au réseau doivent être effectués par une personne qualifiée. Les bornes à monter doivent correspondre à la norme EN 60998-2-1 (par ex. Wieland du type 21.310.0353.0).

Structure du boîtier triangle

Types de montage

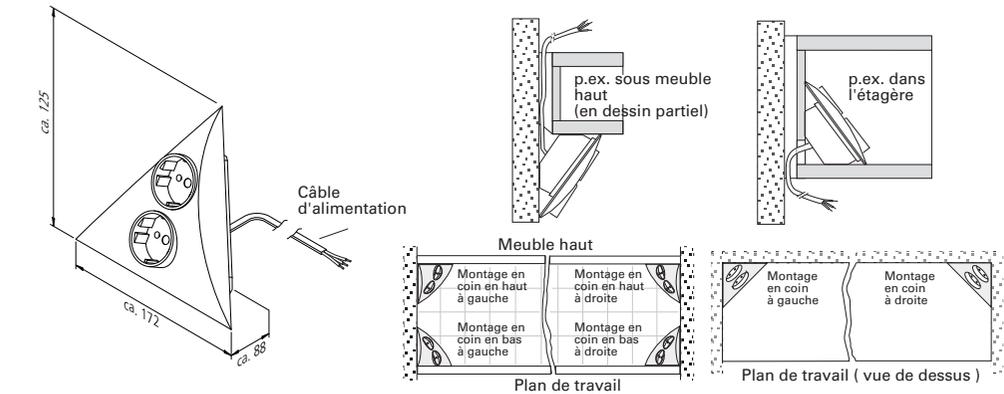

Montage et démontage

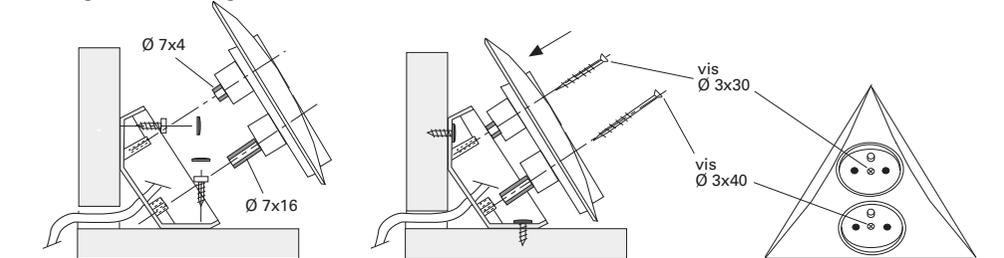

Le capot AV du boîtier encliquetable doit être détaché du bol pare-feu avant le montage. Introduire ensuite les câbles par l'ouverture prévue à cet effet et visser le bol pare-feu dans l'angle (sur les 3 faces d'appui).

Les têtes de vis doivent être munies des caches en matière plastique.

Avant l'assemblage du capot AV et du bol pare-feu introduire la douille d'isolation Ø 7x4 et Ø 7x16 dans le trou de rivetage à la face AR de la prise inférieure (voir fig.6). Ensuite encliquer le capot AV sur le bol pare-feu et fixer avec la vis Ø 3x30 et Ø 3x40 à travers du trou de rivetage de la prise.

Pour le démontage, retirer tout d'abord la vis Ø 3x30 et Ø 3x40 de la prise de courant. Dégager ensuite avec précaution le capot AV du bol pare-feu.

Toute réimpression, même partielle, interdite.

Hera Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany